

80/602/2001/27.6.01

k



HÄMEENKYRÖN ISOPAPPILA

HISTORIAA

•

RAKENNUSTAPASELOSTUS

•

LUONNOSPIIRUSTUKSET

•

21.6.2001

inventointi, kunnat, Hämeenkyrö

HANKE

Hämeenkyrön Isopappilan sisäpuolinen entisöivä kunnostus.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Empiretyylinen vanha pappilarakennus 1846-49 se on maakunnallisesti lajissaan edustava ja arvokas. Rakennus ympäristöineen on luetteloitu myös Museoviraston ja Ympäristöministeriön julkaisemaan Rakennettu kulttuuriympäristö -kirjaan. Vanha pappilarakennus on edelleen asuinkäytössä, ja se liittyy kiinteästi Hämeenkyrön kirkon ja hautausmaan kulttuurimaisemaan.

Rakennuksen pitkiä julkisivuja jäsentävät päätykolmiolliset keskirisaliitit. Rakennuksen pihanpuoleisella pitkällä sivulla on suuri lasiveranta. Joelle avautuvaa, puutarhan puoleista julkisivua koristaa vuosisadan vaihteessa rakennettu avovilpola, jonka päällä on avoparveke. Ikkunoiden otsakoristeet ovat suorat. Ikkunat ovat kolmiruutuiset T-karmi-ikkunat.

Itään aukeavaa päätyjulkisivua jäsentää keittiön kuisti ja kellarin sisäänkäyntitieteen.

Maalattu vesikatto on tehty pystysaumatusta pellistä. Kattopeltien vaakasaumat jäsentävät yksinkertaista aumakattoa. Risaliittien kohdalla vesikatossa on poikkiharja.



HÄMEENKYRÖ. PAPPILA.

1904.

Isak Julin'in Rustannusliike ja Kirjakauppa, Tampere

Onnea päivän johdosta. Toivoo A. Hallinin
perhe

KUVA 1

Hämeenkyrön Isopappila postikortissa vuonna
1904. MV/HKA sign. 18.4.-56.

HISTORIAA

Kyrön ensimmäinen pappilarakennus rakennettiin lähes nykyisen Isopappilan paikalle Pappilanjoen alajuoksulle. Rakennus varustettiin runsailla huoneilla, mikä voidaan päätellä kalustokirjoituksesta vuodelta 1652. Ilmeisesti uutta pappilarakennusta ei rakennettu ainakaan ennen vuotta 1695. Vuonna 1744 salvottiin nk. valta-rakennus, jossa oli sali, keittiö, 2 kamaria ja esikko, jonka lisäksi oli luvattu 2 erillistä kamaria. Muut tarpeelliset huoneet rakennettiin v. 1746. Kyrön pitäjän pappila rakennettiin uudestaan lainmukaiseksi v. 1795.

ISOPAPPILA

Isopappila sijaitsee Kirkkojärven rannalla, vesijohdon länsipuolella. Kyröskoskesta etelään joki levenee emäkirkon kohdalla Kirkkojärveksi. Kirkkokin seisoo pappilan maalla. Pappilan eteläpuolitse kulkee vanha valtatie Pohjankankaalta emäkirkon sivuitse Tampereen suuntaan. Sen oletetaan olevan vanhimpia maanteitä maassamme Hämeestä Pohjanmaalle.

Kirkkoherra Georg Jacob Forsmanin muutettua Hämeenkyröön v. 1845 saatiin aikaan uusi rakennusvelvollisuuden jako. Vuonna 1846 rakennettiin pappila uudelle paikalle 190 kyynärää vanhasta pappilasta luoteeseen ja lähes 300 kyynärää kirkolta. Pappilarakennuksen piirustukset tilattiin C.L. Engelin johtamasta Keisarillisesta Intendentinkonttorista, ja rakennus pystytettiin vv. 1846-49 jokitörmän rinteelle, samalle puolelle maantietä kuin kirkkokin. Pidetyssä katselmuksessa päätettiin rakentaa uusi pappilan hirsinen päärakennus - 15 sylvä pitkä ja 7 sylvä leveä, 10 huonetta alakerrassa ja 2 vähäistä vinttikamaria ullakkokerroksessa ja harmaakivikellari. Pappila sisustettiin v. 1849, jolloin sinne myös muutettiin asumaan. Rakentajaksi pitäjänkokous valitsi tamperelaisen rakennusmestari Johan Erik Wennerquistin. Rakentamisen taloudesta ja hankinnoista vastasi nimismies Alander. Rakennus valmistui v. 1849.


Yläkerran ikkunalautaan kaiversi rovastin poika uuden nimen Yriä Koskinen.

Kirkkoherra Forsmanin poika Georg Zachris on myöhemmin tunnettu vapaaherra Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, kertomus Hämeenkyrön Pitäjästä, kansanelämän kuvauksia 14 näköispainos, Forssa 1980. Otettu aikakirjasta Suomi 1851 SKS 1852.

Hämeenkyrön kirkko ja seurakunta -esite.


Panu Rajala, Sillanpään Hämeenkyrö Kulttuurikuvia kesämatkailijalle, Keuruu 1986.

Terhi Nallinmaa-Luoto, Hämeenkyrön historia II vuodesta 1722 vuoteen 1865, Vammala 1990

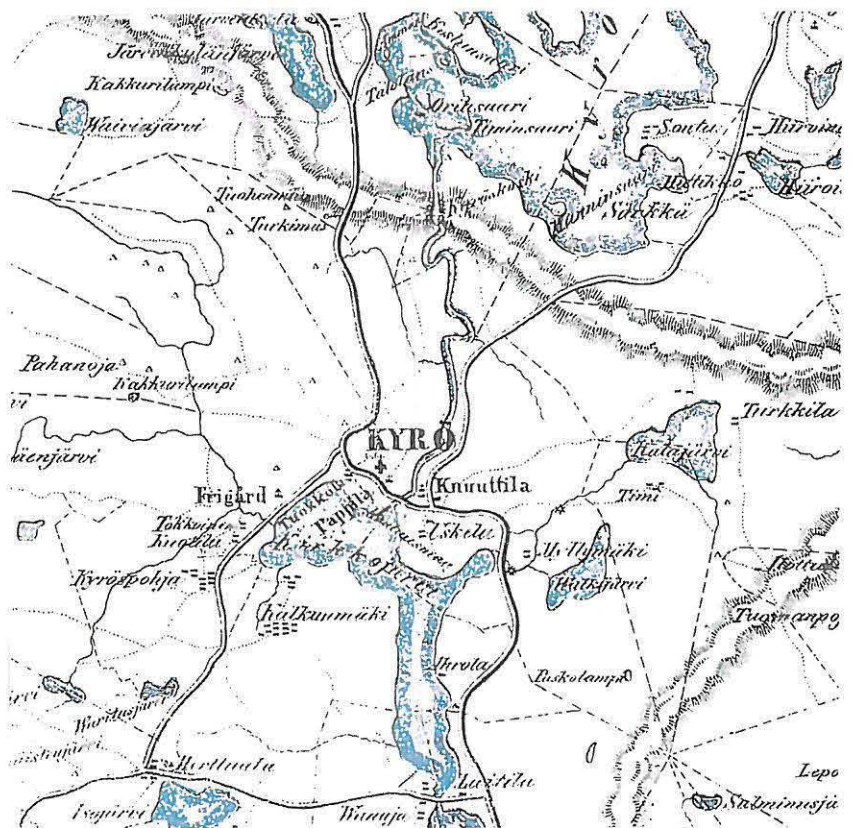

KUVA 2

Hämeen-Kyrön pitäjän kartta Vuonna 1850. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, kertomus Hämeenkyrön Pitäjästä, kansanelämän kuvauksia 14 näköispainos, Forssa 1980.

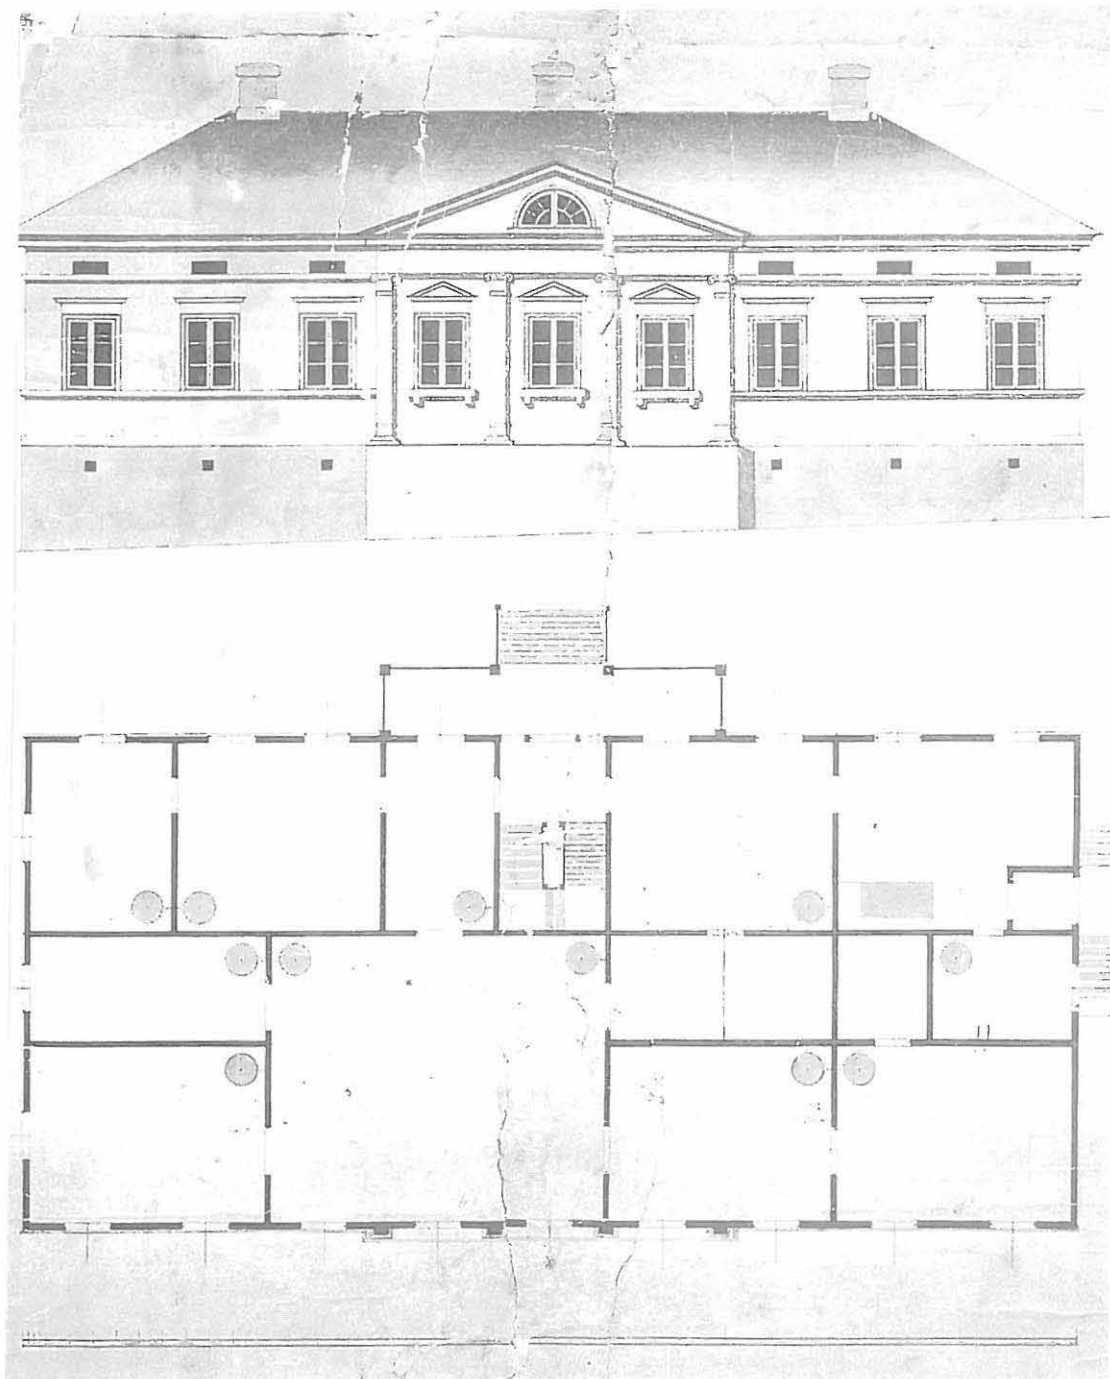

KUVA 3

Isopappilan alkuperäispiirustukset.

Julkisivu puutarhaan = etelään ja pohjapiirustus.

Pentti jokinen Hämeenkyrön kirkon 200 vuotta
1782-1982. Saarijärvi 1982. Arkistolähdettä ei
ole mainittu.



KUVA 4

Isopappilan puutarhan puoleinen julkisivu 1890-luvulla. Keskirisaliitin kohdalle rakennettiin vuosisadan vaihteessa avovilpola ja sen yläpuolelle ullakolta käytävä parveke. Valokuva Wivi Richter. Tampereen kaupungin museoiden kuva-arkisto.

KORJAUSVAIHEITA

Päärakennuksessa oli määrätty seuraavat korjaukset toimeenpantavaksi: alustan oven päälle peltikatto, kuistin ikkunanpuitteet uusittava, seinät ja katto tiivistettävä ja maalattava, asuinhuoneiden tulisijojen eteen oli asetettava pellit, allaolevan kellarin ovi oli katettava rautalevyllä, jonka alle on asennettava asfalttihuopaa. Nämä tehtävät oli katselmustoimikunta määrännyt tehtäväksi jo 12. ja 13. 8.1897 suoritetun katselmuksen yhteydessä. Edelleen kuistin permanto tuli maalata, porstuan konttorin ovi tuli varustaa lukolla, vuotava vesikatto korjattava, huoneiden permantoja tuli tiivistää täytteitä korjaamalla ja maalaamalla sekä asentamalla korkkimatot. Keittiökamarin peltiuuni kunnostettava. Täytöntöönpanematta oli kellarin oveen kohdistuvat toimenpiteet (peltikatto ja oven maalaus), kuistin ikkunoita ei oltu uusittu, portaan konttooriin ei oltu laitettu uutta lukkoa, tulisijojen eteen ei oltu laitettu peltejä, vinttikamarin lattiaa ei maalattu. Huoneiden ovien lukkojen uusimista ei oltu tehty. Ilmeisesti edellinen katselmustoimikunta tarkoitti päärin pidentämisellä päätyseinään asti sitä, että kuisti pidennettäisiin julkisivun = päärin levyiseksi ja päätyihin laitettaisiin ikkunat. Tämän tapaista muutosta vuoden 1908 katselmustoimikunta piti rakennusta rumentavana, joten ulkomuoto päätettiin säilyttää ennallaan.

Rakennus piti maalata ulkopuolelta ainakin maantienpuolelta. Pohjoisen kamarin lattia, keittiön ja ruokasalin ovet tuli maalata, keittiön kuluneeseen lattia oli päällystettävä korkkimatolla tai vähintään maalattava. Kuistin seinät tuli tiivistää ja lukot uusia kaikkiin yksinkertaisiin oviin. Vinttikamarin savupiipun juuri savutti sisälle, jonka vuoksi se tuli korjata ja tarkistaa. Tulisijojen eduspeltien asentamisen sijaan kaikkiin kakluuneihin oli pantu kipinähäkit. Salin ulkopuolelle oli virkatalon haltija omalla kustannuksellaan rakennuttanut pylväskatoksen eli verannan. Verannassa oli vanhan valokuvan mukaan ristikkokaiteet, ja se oli kokonaan puurakenteinen. Pappilarakennus oli toimikunnan mukaan välttävissä kunnossa.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 22.9.1908

Vuonna 1913 edellisen tarkastuksen yhteydessä todettua lukkojen uusimista ei vielä ole tehty yksinkertaisiin oviin. Ison kuistin ikkunapuitteet oli korjattu tarpeelliseen kuntoon vuoden 1908 katselmuksen mukaisesti. Katto ja seinät olivat vielä tiivistämättä. Päärivi = pääjulkisivu oli ulkopuolelta vasta maalattu. Puutteellisuuksia löytyi kansliahuoneen, eteisen = tampuurin ja virkahuoneen lattioista, jotka olivat kylmät. Ne tuli saattaa lämpimänpitäviksi, salin lattia ja ovet olisi maalattava, ruokasalin lattia oli kylmä ja ikkunoiden maalipinta huono ja puutteellinen. Keittiössä korkkimatto oli rikki. Keittiön sisäänkäynnin eteinen oli maalauksen tarpeessa. Työ suoritettaisiin, koska myös pääjulkisivu maalattaisiin ulkoa. Eteisen ovi sekä vintin kamarien lattiat olivat maalin tarpeessa. Vierashuone, neitien kamari ja makuuhuone olivat kuurassa, mikä kertoo lattian huonosta erityksestä. Salisivun julkisivun ulkoseinät oli vasta maalatut ja hyvässä kunnossa. Kansliahuoneessa oli paperikatto, johon viranhaltija toivoi paneelikattoa.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 1. ja 2.9.1913

KUVA 5

Pappila ennen vilpolan perustusten ja kaiteiden uusintelua. Keittiön sisäänäyntikuisti on ollut pulpettikattoinen ja vanhan kellarin eteinen satulakattoinen. Julkisivuija on korostettu 1800-luvun lopulle tyypillisellä värityksellä. Peltikatto vaikuttaa uudehkolta, joten kuva on ilmeisesti otettu vuoden 1923 jälkeen. MV/HKA sign. 19.11.-73.



Vuoden 1913 katselmuksen määräämät työt on suoritettu paitsi ruokasalin lattiaan ei oltu lisätty täytettä. Keittiön korkkimatto oli uunin ympäriltä kulunut ja rikki ja vinttikamarien eteisen välikatto oli ilman täytettä sekä vintille johtavan oven pihtipielet tilkitsemättä. Tästä johtui porraskäytävän sekä alemman eteisen kylmyys ja vetoisuus.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 14. ja 15.8.1918

Vuonna 1918 pidetyssä taloudellisessa katselmuksessa määrätyt toimenpiteet oli suoritettu muuten, paitsi vintin eteisen välikattoon ei oltu pantu täytettä. Eristäminen katsottiin tarpeelliseksi. Huoneiden paperit ja lattioiden korkkimatot olivat osaksi rikkiinäisiä ja kuluneita. Nämä tuli tarpeen vaaties-
sa uusia. Katto tuli korjata. Puutarhan puoleisesta verannan ylisestä lattiasta tuli poistaa sementtiker-
ros ja korvata se tervattavalla puulattialla. Kansliahuoneeseen tuli tehdä eri sisäänkäytävä kuistineen
joko pihanpuoleisen verannan yhteyteen tai pihan puoleisen kulmakamarin kautta tai muuhun
sopivaan paikkaan. Rakennustyö sai jäädä toistaiseksi, jos se aiheuttaisi suuria vaikeuksia ja kustan-
nuksia.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 26.7.1920

Vuoden 1923 katselmuksessa todetaan, että puinen päärakennus on katettu galvanoidulla pellillä. Kivijalka on säännönmukainen. Rakennus on ulkopuolelta 23 metriä pitkä ja 12,5 metriä leveä. Rakennuksessa on 8 huonetta sisä- ja ulkoeteisineen, virkahuone ilman eteistä, palvelijainhuone ja keittiö eteisineen sekä kylmiö että lämpimiä säiliöitä (tarkkoittaa ilmeisesti säilytystiloja). Huoneita on kaksi yli virkatalolaissa säädetyn määrän. Todettiin, että ne voidaan tarvita arkistohuoneeksi ja virkahuoneen eteiseksi. Kaikissa pappilan rakennuksissa oli Kyröskosken tehtaan kustantamat sähköjohdot, mutta lamput olivat viranhaltijan omat.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 19.6.1923

KUVA 6

Pappila ennen vuoden 1934 korjaustöitä, jonka yhteydessä rakennettiin tulenkestävä arkistohuone rakennuksen luoteispäähän. Samassa yhteydessä jäseneltiin eteistilat uudelleen. Arkistohuoneen alapuolelle tehtiin uusi kellaritila. MV/HKA sign. 30.XI -57.



Pappilarakennus oli vuonna 1925 pääosin hyvässä kunnossa. Keittiön ulkoeteisen perustus on joistakin kohdin vajonnut, mistä syystä kivijalka on liikkunut ja eteinen painunut.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 26.10.1925

Vuonna 1930 pidetyssä katselmuksessa todettiin seuraavia puutteita: pappilan kynnyksistä oli maali kulunut, sisäeteisen linoleummatto on rikki, keittiön seinien ja katon maali vanhentunut sekä keittiön eteisen lattian, seinien ja katon maali vanhentunut, yllisen vilpolan (verannan) kaidepuu lahonnut ja lattia maalaamatta, kivijalan päällä oleva vesilista on keittiön kohdalta lahonnut, kellarin ovien raamit lahonneet. Rakennukseen on asennettu uudet sähkövalot eristysputkineen, mutta arkistohuonetta ei oltu vielä rakennettu eikä piirustuksia hankittu. Arkistohuoneen sijoituksesta neuvoteltiin vielä. Virkahuoneeseen oli hankittu tulenkestävä kassakaappi. Tässä vaiheessa on ilmeisesti muutettu puutarhan puoleisen vilpolan ja sen yläpuolella olevan parvekkeen alkuperäiset vuosisadan vaihteen ristikkokaiteet sälekaiteiksi.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 30.7.1930

Pappilan päärakennuksessa oli edellisen katselmuksen yhteydessä määrättyt korjaukset tehty. Tämän lisäksi oli osa virkahuoneesta ja sen takana sijainnut kamari muodostettu tulenkestäväksi virkahuoneeksi (p 5,48x4,02 m ja korkeus 3,93 m). Huone on varustettu Grundstömin tehtaan valmistamalla ovella ja verkkolasi-ikkunalla. Arkistohuoneen holvi tehtiin kahdenkertainen rautabetoniholvi kuten välipohjaankin. Huoneen hirsiseinien sisäpuolelle valettiin 150...180 mm paksuiset betoniseinät, joiden sisäpuolelle muurattiin ½ kiven tiiliseinä. Virkahuoneen jäljelle jääneestä osasta on tehty odotustila, johon tulee ovi ulkoa sen kohdalle rakennetusta ulkoeteisestä tuulikaapin kautta ja toinen ovi lämpöisestä aulasta. Aula on saatu yhdistämällä molemmat entiset eteiset. Tämä tilarakenne vastaa nykyistä tilajäsentelyä rakennuksen länsipäädyssä. Aulan lattia laudoitettiin suoraksi korkkimattoa varten. Kanslian seinät ja katto rapattiin kalkkilaastilla suoriksi. kanslian seinät maalattiin kalkkivärillä töpäten kahdella värillä. Katto maalattiin liimavärillä.

Muista huoneista rovastinkamari ja vieraskamari olivat kunnossa. Vieraskamarin seinäpaperi oli revennyt muurin vierestä. Salin seinäpaperit olivat revenneet muurin luota ja lattian linoleummatto on lommoilla. Makuukamarin lattiamatto on kulunut vähän. Lastenkamari ja palvelijainhuone olivat kunnossa. Palvelijainhuoneen viereinen välikkö oli varustettu wc:llä. Ruokailuhuoneen ja salin välinen välikkö tarvitsee uudet seinäpaperit ja paperin tai laudoituksen kattoon. Ruokailuhuone oli kunnossa. Keittiön vesijohdon ympärille tarvitaan pellillä päällystetty pöytä. Keittiön eteisestä on maali osittain kulunut. Aulasta on raput yläkertaan. niistä puuttuvat käsipuut. Yläkerran kamarit kahden puolen yläkerran pientä aulaa ovat kunnossa. Aulasta johtaa ovi vintille ja sieltä edelleen pienelle rakennuksesta ulkonevalle parvekkeelle. Parveke sijaitsee vilpolan päällä, joka on tehty uudestaan betonista ja varustettu peltikatolla, salista tulevalta ovella sekä puutarhaan vievillä portaila. Rakennuksen edessä oleva iso kuisti on kunnossa. Koko rakennus on varustettu edellisenä vuonna 1934 keskuslämmityslaitoksella. Kattila sijaitsi virkahuoneen alla tulenkestävässä huoneessa, johon johtavat portaat aulasta sekä ovi ulkoa halkosuojaksi muodostetun rakennuksen alustan kautta. Rakennuksen alla oleva kellari oli kunnossa. Ulkomaalaus oli huononlainen.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 8. ja 9.7.1935

Pappilan virkahuoneen ja kansliahuoneen sähköjohdot on uusittu. Huoneiden seinäpaperit olivat heikossa kunnossa ja repeilleet. Eteinen oli hyvässä kunnossa. Sali, vieraskamari, lastenkamari ja palvelijanhuone oli kuluvan vuoden aikana kunnostettu ja maalattu. Keittiö oli kunnostettu ja lattia päällystetty linoleummatolla. Keittiöön oli tehty sinkkipellillä päällystetty astianpesupöytä. Keittiö oli muuten hyvässä kunnossa, mutta hellan savukanava veti huonosti ja savusi sisäänpäin. Säilykekellarin hyllyt olivat uusimisen tarpeessa. Ulkorappuset olivat huonossa kunnossa ja ulkomaalaus rapistunut. Piha- ja puutarha-aita olivat maalaamattomat.


HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 22.7.1940

Pappilassa oli viranhaltijan vaihtuessa kaikki huoneet paperoitu ja osittain maalattu. Ullakolla parvekkeelle vievä ovi oli epäkunnossa, keittiön lattiassa oli rotanreikiä ja kellarin eteisen seinät olivat murtuneet. Rakennuksen kunto oli muuten hyvä.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65.

KUVA 7

Väinö Lehtisen piirustus tulenkestävää keskuslämmityshuonetta varten vuodelta 1934. Hämeenkyrön kirkon arkisto.

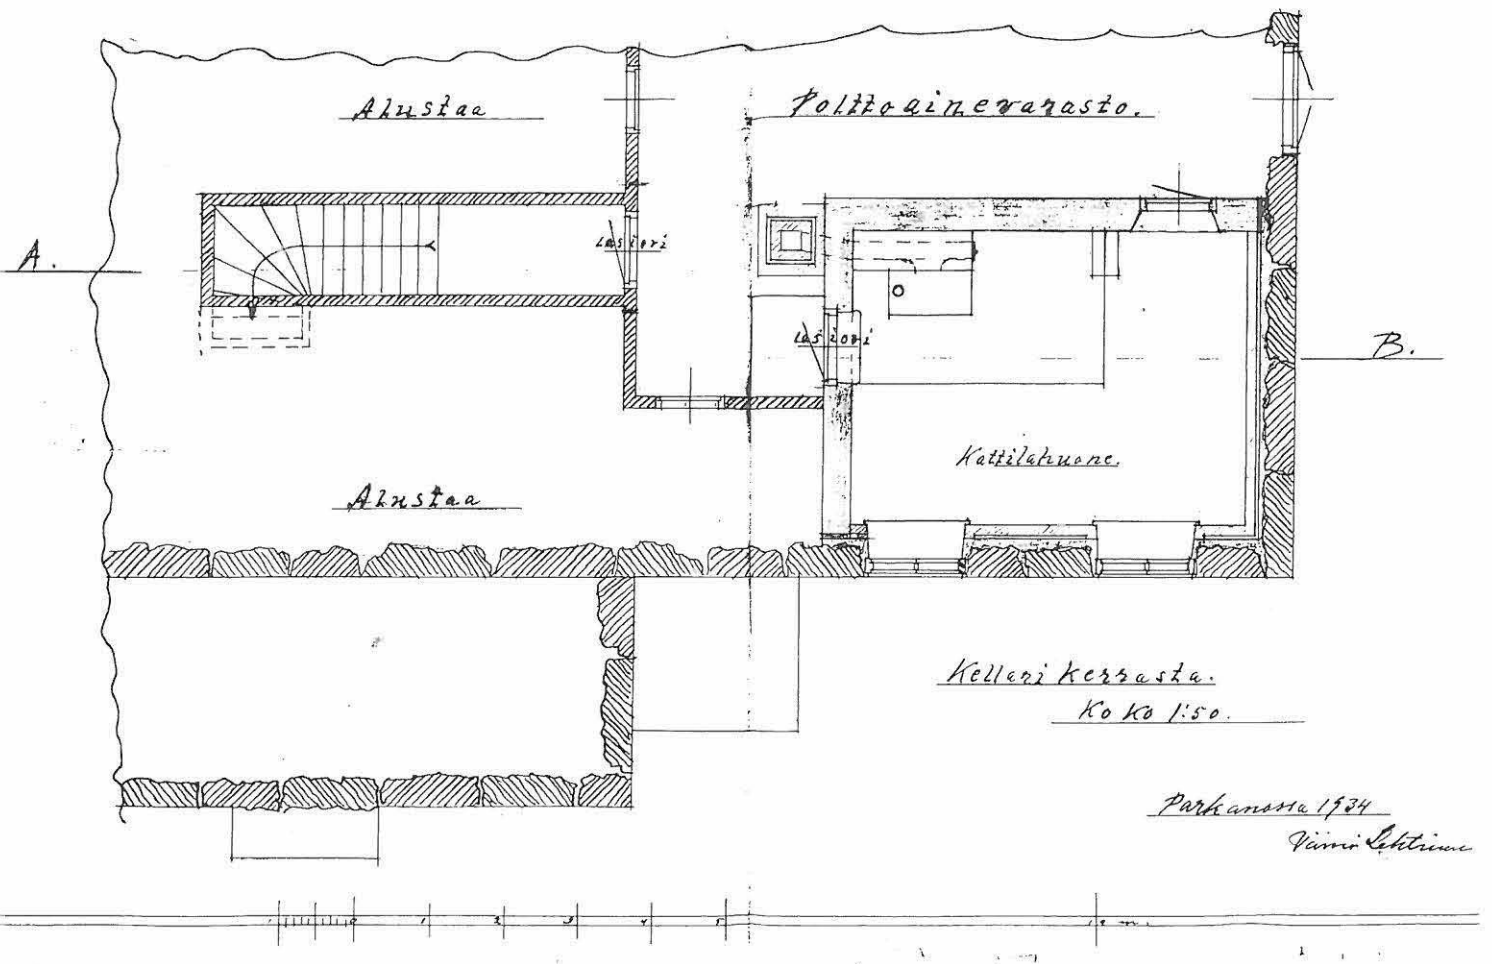

Päärakennus oli kunnossa, mutta sen alla olevan kellarin eteisen tiiliseinä oli pullistunut ja lahoamassa. Kellarin eteisen seinä oli uusittava kuluvan vuoden aikana.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 30.8.1949.

Katselmuksessa todettiin vuonna 1953 perusteellisesti korjatun pappilarakennuksen olevan hyvässä kunnossa.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 24.8.1954

Toimenpitemäärä, joita edellytettiin suoritettavan Isopappilassa vuoden 1957 elokuussa pidetyn katselmuksen jälkeen: kattopeltien maalaus uusituilta osin, katon uusiminen tai korjaaminen vuotavilta osin, tikapuiden maalaminen, eristäjien reiät korjattava ja maalattava, lipputanko maalattava, koksivaraston rikkiäinen ikkuna korjattava, seinäkosketin makuuhuoneeseen.

HKA III Ca3 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1955-58, 12/57 20.8.1957.

Isopappilan peltikatto oli jälleen rikki. Se päätettiin korjauttaa Jonne Hakalalla.

HKA III Ca3 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1955-58, 18/58 21.11.1958.

Isopappilan keittiön lattia ja uunin eduspelti päätettiin korjauttaa Vilho Järvisellä. Keskuslämmityskattila päätettiin tarkastuttaa ja korjauttaa sekä uusia lämminvesiboilerin johdot.

HKA III Ca4 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1959-62, 8/59 2.7.1959.

Isopappila oli korjattu perusteellisesti vuonna 1953 ja rakennus oli verrattain hyvässä kunnossa. Kansliaeteisen katossa oli lahoja kohtia, keittiö kumimatto oli huono ja rikki, hellan kuumavesilaitte ei toiminut, kellarin ovet eivät menneet kiinni, kellari oli pakkasilla kylmä, kanslian portaat jäätyivät talvella katolta tulevan veden vuoksi. Päätettiin korjata kanslian eteisen katto, keittiön kuumavesilaitte ja uusia lattia kumimatto. Kellarin ovet tuli kunnostaa ennen talvea ja päätettiin tutkia, voisiko kellaria saada lämpimämpiväkeksi.

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65. PK 3.9.1959.

Puutarhaan päätettiin ostaa kolmen hengen puutarhapenkki sekä teettää uusi kaivon kansi.

HKA III Ca4 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1959-62, 5/62 7.5.1962.

Vuonna 1972 kokoonnuttiin Isopappilaan uusien korjaussuunnitelmien vuoksi. Kirvesmiehet oli tilattu ja maalaustöistä päätettiin pyytää tarjouksia myöhemmin. Isopappilan sisäpuolisista korjaustöistä oli arkkitehti Olavi Turtola laatinut sisämaalaus- ja tapetointitöiden värisuunnitelmat kirkkoherra Hannu Lehtipuun toivomusten perusteella. Korjaustyöt suunnitteli rkm Altti Nevala. Asunnossa tuli olla 5 huonetta, eteinen ja keittiö sekä työhuone kirkon palkkauslain mukaan. Käytössä oli nyt 6 huonetta ja keittiö. Ullakkoon ei suoritettaisi korjausta. Samoin entinen erillisellä sisäänkäynnillä oleva virastohuone tuli antaa nuorisotoimiston käyttöön. Rakennus on nykyisin vuoden 1972 korjaustöiden jäljiltä. Joitakin pieniä lisämuutoksia on nykyinen pitkäaikainen asukas tehnyt hallinta-aikanaan. Käytävien, wc-tilojen, eteistilojen ja keittiön sisäseinien kiinnitettiin Enso-tapetti, jotka maalattiin. Salin ja muiden asuinhuoneiden seinät levytettiin huokoisella kuitulevyllä sekä maalattiin ja tapetoitiin. Ikkunat ja ovet kunnostettiin ja maalattiin. Katot tehtiin insuliinikustiteikkalevystä.

Kunnostussuunnitelmaan kuului 2 ullakkohuonetta, porrashuone, kuistit, työhuone, vierashuone, eteiset I-III sali, ruokailuhuone, kylpyhuone ja wc, vanhempien makuuhuone, lastenhuone, kylmiö, keittiö, apukeittiö.

HKA III Ca 6 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1972-74 / vuosikertomukset PK 3/1972 14.3.1972

HKA III Ca Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1972-74 / vuosikertomukset . PK 8/1972 24.5.1972 sekä liite suoritettavista sisäpuolisista peruskunnostuksista.HKA III Ca 6 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1972-74 / vuosikertomukset Vuosikertomus 1972

Rkm Altti Nevala laati sisäpuolisten korjaustöiden maalaustyöselitykset, joiden perusteella pyydettiin tarjoukset Maalausliike Veikko Vilkieltä Hämeenkyröstä ja Maalausliike Niemeltä Parkanosta.

HKA III Ca 6 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1972-74 / vuosikertomukset PK 10/1972 7.6.1972

Kunnostustyöt aloitettiin 1.7.1972. Isopappilan katon korjaus oli aloitettu poistamalla rikkinäiset pellit. Katon aukaisun yhteydessä ilmeni katon aluslaudoituksessa ja osassa kattotuolirakenteita lahovaurioita, jotka päätettiin uusida. Päätettiin paikkauttaa koko katto ja uusia pihanpuoleisen verannan kohdalta kokonaan. Korjaustyöt suoritti kirvesmiehet Heikki Koskinen ja Viljo Raiskio, jotka myös maalasivat vesikaton.

HKA III Ca 6 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1972-74 / vuosikertomukset PK 9/1972 30.5.1972

HKA III Ca 6 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1972-74 / vuosikertomukset . PK 11/1972 26.6.1972

Isopappilan katto maalattiin Pikipoika-kattopinnoitteella, pa n. 600 m². Maalia kuluu n. 500 kg. Tarjoukset pyydettiin Kauppakunta Tuotannosta sekä Hämeenkyrön Osuuskaupasta.

HKA III Ca 6 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1972-74 / vuosikertomukset PK 12/1972 18.7.1972

KIRJALLISUUTTA

Y.S. Yrjö-Koskinen, kertomus Hämeenkyrön Pitäjästä, kansanelämän kuvauksia 14 näköispainos, Forssa 1980. Otettu aikakirjasta Suomi 1851 SKS 1852.

Terhi Nallinmaa-Luoto, Hämeenkyrön historia II vuodesta 1722 vuoteen 1865, Vammala 1990

Panu Rajala, Sillanpään Hämeenkyrö Kulttuurikuvia kesämatkailijalle, Keuruu 1986


PAINAMATTOMAT LÄHTEET

HKA III Ca 3 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1955-58


HKA III Ca 4 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1959-62

HKA III Ca 6 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja 1972-74 / vuosikertomukset

HKA III Cc 2 Taloudellisten katselmusten pöytäkirjoja 1908-65.

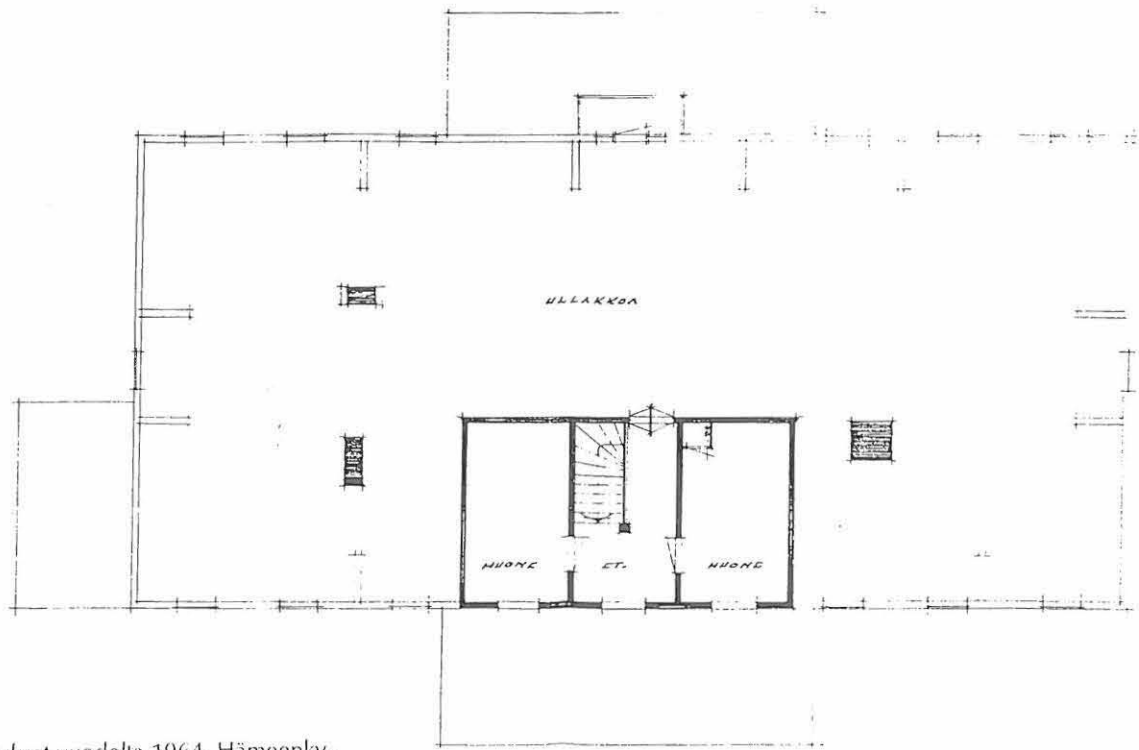

KUVA 8
Pappilan piirustukset vuodelta 1964. Hämeenkyrön kirkon arkisto.

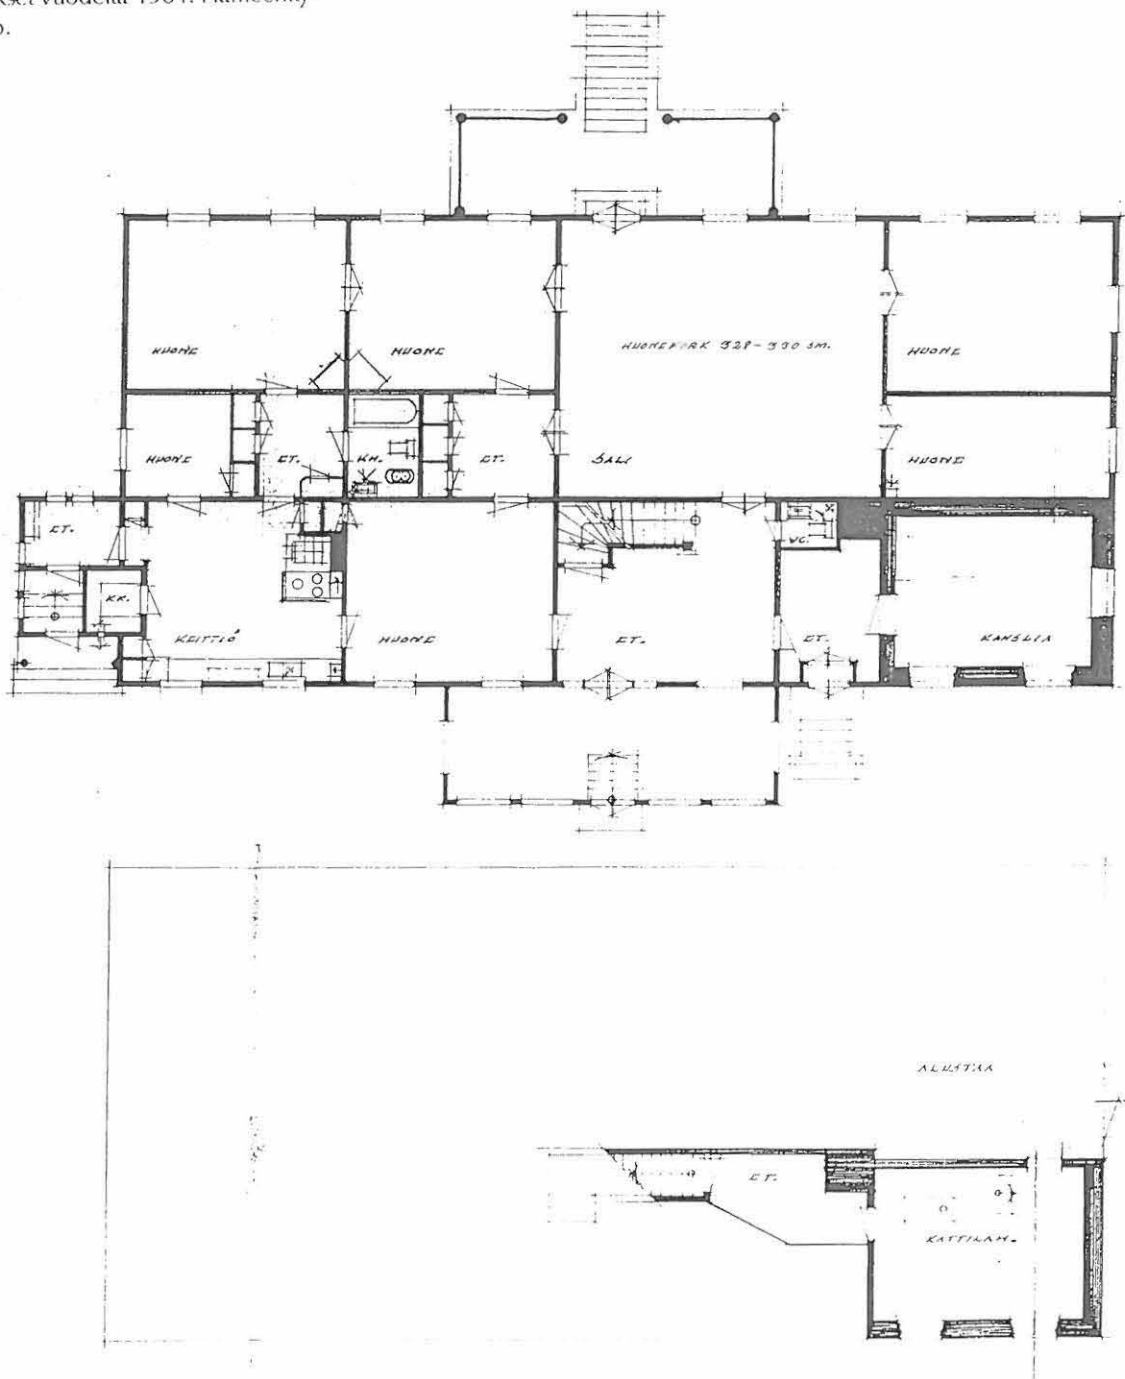

RAKENNUSTAPASELOSTUS

Tähän selvitykseen on kirjattu Hämeenkyrön Isopappilassa tehtävät alustavat toimenpide-ehdotukset, joista on keskusteltu Hämeenkyrön seurakunnan edustajien kanssa. Pappilarakennuksessa on suoritettu alustava tarkastus perjantaina 9.3.2001 Hämeenkyrön palolaitoksen edustajan Jarmo Järvisen kanssa sekä alustava LVIS- ja rakennustekninen katselmus keskiviikkona 14.6.2001, johon osallistuivat kirkkoherra Sakari Virtanen, talouspäällikkö Jaakko Rissanen, rkm Altti Nevala, Juha Leskinen / Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Pauli Metsälä / Insinööritoimisto P. Metsälä sekä Virpi Tervonen / Arkkitehtitoimisto Virpi Tervonen. Katselmusta ennen oli sisäkattojen rakenteita avattu useasta huoneesta sekä sisäseinälevytyksen kohdalla. Suunnitelmasta on keskusteltu myös Hämeenkyrön kunnan terveystarkastajan kanssa.

Suunnitelmat on hyväksytty Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa 14.5.2001. Rakennustapaselostus täsmentyy suunnittelun yhteydessä.

PIHA

Nurmialueilla kasvaa sekä vanhoja lehtipuita ja havupuita. Pappilan lähiympäristön kasvillisuutta karsitaan. Vanhoille puille tulisi suorittaa hoitoleikkaus. Kuivat oksat karsitaan. Vilpolan puoleinen puutarha kunnostetaan.

Pappilarakennuksen pääsisäänkäynnin puoleisen sokkelin vierustat kallistetaan rakennuksesta pois päin. Pintamaan humus kuoritaan pois ja seinänvierus kivetään maakostean betonin päälle ladotuilla mukulakivillä. Kallistukset tehdään savipatjalla. Nykyiset kulkutiet kunnostetaan. Pihan pintamateriaalina käytetään kivituhkaa. Sadevesien ohjaamiseksi pois seinän vierustoilta tehdään mukulakivikourut.

Pääsisäänkäynnin valaistusta parannetaan. Valaisin uusitaan.

JULKISIVUT

Rakennuksen julkisivut ovat vaakalaudoitettu leveällä keilapontilla. Julkisivulaudoitus on vaalean kellertävän punertavaksi maalattu. Ikkunoiden ja ovien vuorilaudoitus on valkoinen. Pääsisäänkäynnin paripeilioven kehykset on valkoiset, peilit seinän väriset ja korostukset oranssinkeltaiset.

Pappilan kivijalka on luonnonkiveä. Rakennusta kattaa aumattu, rivisaumattu peltikatto, piiput (3 kpl) on pellitettyjä. Ullakon ikkunat ovat yksinkertaisia karmittomia, kolmella pystyvälipuitteella osiin jaettuja.

Keittiön sisäänkäyntikuisti edustaa 1900-luvun puolivälin rakennustyyliä. Kuistin katto on aumattu. Kuistin ikkunat (5 kpl) ovat jaottomia kaksinkertaisia saranoimattomia puuikkunoita.

Rakennuksen pitkiä julkisivuja koristaa sisäänkäynnin puolella kookas lasiveranta ja salin puolella avovilpola. Vilpolan kivijalka on betonia. Ullakon parvekkeen ovi on lasiovi, jota kehystävät pienet yläosastaan viistetyt kaksijakoiset ikkunat. Avovilpolan ovi on lasipariovi.

JULKISIVUN TULEVAT MUUTOKSET

Kuistin viereinen sisäänkäynti ulkoportaineen poistetaan. Ulko-ovi korvataan vanhan mallin mukaan T-välikarmillisella sisään-ulosaukeavalla puuikkunalla. Rakennuksen ulkovuoraus paikataan oviaukon alapuoliselta osalta ja maalataan ympäröivän seinän mukaan.

Keittiön päädyssä oleva kellarin eteishuone puretaan ja korvataan uudella rapatulla harkkorakenteella. Käynti kellariin avataan eteistilan eteläpuolelta.

Keittiön sisäänkäynnin portaat puretaan. Sisäänkäyntitasot korvataan betonirakenteisella sisäänkäyntitasolla ja luiskalla. Pintarakenne puuhierrettyä betonia. Maanpinta muotoillaan uudelleen.

Pääsisäänkäynnin kuistin itäisivulle tehdään uudet talotikkaat 2. kerroksen poistumistietä varten. Tikkaat kiinnitetään rakennuksen pääjulkisivuun.

IKKUNAT

T-karmilliset ikkunat ovat sisään-ulosaukeavia. Kuistin ikkunat ovat yksinkertaiset. Ikkunat on saranoitu. Osa ikkunoista on saranoimattomia. Profiloidut ikkunapuitteet ja karmit on maalattu valkoiseksi.

Sisäikkunat ovat puuosiltaan hyväkuntoiset. Puitteiden ja karmien maalipoistetaan puupuhtaaksi, hiotaan, pohjamaalataan sinkkivalkoismaalilla, väli- ja valmiiksimaalaus pellavaöljymaalilla. Ikkunoiden värisävy tarkistetaan. Rikkoontuneet lasit uusitaan ja ikkunat tiivistetään. Toimenpide edellyttää ikkunoiden poiston paikoiltaan. Ikkunoiden heloitukset puhdistetaan maalista ja käsitellään uudelleen. Arkistohuoneen ikkunapenkit madalletaan ja tehdään joko uudet ikkunat tai vanhat puitteet saranoidaan. Sisäänkäynnin poistettavan oven paikalle tehdään uusi vanhan mallinen ikkuna ikkunapenkeineen.

IKKUNAPENKIT

Entisen arkistohuoneen ikkunapenkit uusitaan ikkunapenkien madaltamisen yhteydessä. Ikkunapenkit tehdään betonirakenteisina, vanhaa vastaaviksi. Tasot viimeistellään tasoittamalla ja maalataan öljymaalilla.

Puiset kapeat ikkunalaudat maalataan kuten ikkunat.

OVET

ULKO-OVET

Rakennuksen pääsisäänkäynti koristaa kehyksellinen peilipariovi. Pääsisäänkäynnin ulko-ovi äskettäin maalattu ja hyvässä kunnossa. Ovien käyntivälit tarkistetaan ja tarvittaessa höylätään. Puupuh-
taat korjauspinnat pohjustetaan sinkkivalkoispohjamaalilla. Ovet paikkamaalataan ulkoväriytyksen värisävyyden kahteen kertaan pellavaöljymaalilla.

Salista vilpolaan johtava ovi on lasipariovi. Ovi kunnostetaan kuten ikkunat.

Kellariin johtavaan eteishuoneeseen tehdään uusi vaakavuorattu ulko-ovi. Ovi varustetaan Abloy-lukolla ja vetimellä.

UUSI KEITTIÖN ULKO-OVI

Keittiön nykyinen ulko-ovi poistetaan. Aukkoa levennetään liikuntarajoitteisia varten. Ovi tehdään lämpöeristettynä puisena kehysovenä, pinta lautavuorattu. Vetimet, saranat ja lukot ovat messinkiä. Ovi varustetaan aukipitolaitteella ja ovipumpulla.

SISÄOVET

Sisäovet ovat kolmipeilisiä, täysranskalaisia yksilehtisiä ja paripeiliovia. Kaikki sisäovet kunnostetaan. Ovet on maalattu kehysosiltaan vaaleanruskeiksi. Peilit ovat valkoiset. Ovien maalaus käsittelyt poistetaan puupuhtaaksi, pohjamaalataan sinkkivalkoisepohjamaalilla, välimaalauksella ja valmiiksi maalauksella pellavaöljymaalilla. Omissa on eriaikaisia painikkeita ja vetimiä. Entisen arkistohuoneen viereisen kapean välihuoneen molemmille pitkille seinille avataan uusia paripeiliovia varten aukot. Nykyiset paikoilleen jäävät laakaovet kunnostetaan esikäsittelyineen, väli- ja valmiiksi maalauksineen. Kaikkien ovien heloitus tarkistetaan. Oviin, joissa on tyylillisesti sopimattomat painikkeet, painikkeet vaihdetaan. Helat kunnostetaan. Uusiksi painikkeiksi etsitään rakennustarvikepankeista vanhoja vastaavat helat. Osa ovista voidaan käyttää uudelleen. Kaikki yleisötiloihin näkyvät ovet tehdään puisina peilioina.

Ovien harmaaksi maalatut kynnykset kunnostetaan kuten ovet. Rihlatut messinkiset askellistat irroitetaan kunnostuksen ajaksi.

Kuistille ja vilpolaan johtavat pariovet varustetaan pikasalvoilla ja aukipitolaitteilla.

Keittiön kuistillejohtava ovi uusitaan peilioveksi. Keittiön välikönnön wc-tilan ja komeron ovet ovat vanhoja paikoilleen siirrettyjä, kynnyksellisiä laakaovia.

SISÄOVIEN LISTAT

Ovien kehyslistat ovat aikakaudelle tyypillisiä profiloituja vuorilistoja. Sivulistojen alapäässä on erillinen suorakaiteen muotoinen päätte. Listat on maalattu valkoiseksi ovien sävyyn. Listat irrotaan ja vanhat maalikerrokset poistetaan. Listat maalataan kuten ovet pellavaöljymaalilla.

SISÄPORTAAT

KUISTIN PORTAAT

Kuistin portaat ovat lautarakenteiset. Portaate käsitellään kuten kuistin puulattiat. Portaaseen tehdään uusi puinen kaide käsijohteineen huonokulkuisia varten. Kaide maalataan kuten puuosat sisätiloissa esikäsittelyineen pellavaöljymaalilla.

ULLAKOLLE JOHTAVAT PORTAAT

Toiseen kerrokseen johtavat portaate on päällystetty korkkimatolla. Askelmien etureunassa on lakattu listoitus. Portaiden rintamukset ovat harmaaksi maalattuja.

Portaiden kaide on sivuilta umpeenlevytetty. Kaiteen päätteessä on yläosasta profiloitu pilarit. Kaiteen sivujen levyverhoukset poistetaan ja sisäpuolinen rakenne tarkistetaan. Rakenne voidaan tarvittaessa muuttaa ylähallin kaidetta vastaavaksi pystyrimoitetuksi käsijohteen välisellä osalla. Kaiteista poistetaan vanha maali, pohja-, väli- ja valmiiksi maalataan kuten ovet ja ikkunat. Metallinen käsijohde kunnostetaan kuten kaiteet ja maalataan.

SISÄSEINÄT

Huoneiden seinät ovat pääosin halltex-levytettyjä ja tapetoituja. Avatusta seinärakenteesta voidaan todeta, että levytyksen alla on jäljellä vanha pinkopahvi tapettikerroksineen. Yläkerran huoneiden seinissä on pinkopahvi. Kaikki salien seinät tapetoidaan uudelleen. Värisävyt ja tapetit uusitaan rakennuksen arkkitehtooniseen tyylikauteen istuviksi. Seinien haltex-verhoukset jätetään paikoilleen. Vanhojen, levytyksen alla olevien tapettikerrosten dokumentointi tehdään aukaisemalla huoneittain n. 1 m² suuruinen alue seinän yläosasta. Pinkopahvi leikataan tapetteineen. Paikka täydennetään ja levytys uusitaan aukaistulta seinän osalta. Ylimääräiset tapettikerrokset halltex-levytykseltä poistetaan. Yläkerran pinkopahviseinät kiristetään ja huoneet tapetoidaan uudelleen. Vaihtoehtoisesti seinien lämmöneristystä voidaan parantaa lisäämällä seinäpintaan 25 mm halltex-levytys, levyverhous tapetoidaan. Listoitukset irroitetaan toimenpiteiden vuoksi.

Seinät on levytetty siten, että vanha holkkalista on jäänyt alareunastaan peittoon. Holkkalistat irrotetaan ja levytys täydennetään. Holkkalistat kunnostetaan poistamalla vanha maali ja maalataan kuten ovet ja listat pellavaöljymaalilla. Puuttuvat tai rikkiäiset listat korvataan uusilla, vanhan mukaisilla listoilla.

Kaikkien wc-tilojen, keittiön seinä- ja alakaappien väliset seinäosuudet sekä siivousaltaiden seinät laatoitetaan. Keittiön seinät levytetään ja maalataan.

Uudet ja täydentävät seinärakenteet tehdään rankorakenteisina, puukuituvillatäytteisinä ja levytetään kosteissa tiloissa ja koteloinneissa kaksinkertaisella EK-luokan kipsilevyllä. Arkistohuoneen oviaukon muuraus tehdään poltetuista savitiilistä.

Vanhat komeroväliseinärakenteet puretaan asunto-osalla.

Sisäänkäynnin verannan seinät on leveällä vaakalaudalla paneloitu. Seinät huoltomaalataan öljvärillä.

SISÄKATOT

Katot on pääosin levytetty ruudukkaalla insuliittilevyllä. Levyt poistetaan. Alla olevat maalaamattomat ponttilaudoitukset (leveys n. 270 mm) ovat olleet aiemmin pinkopahvilla päällystettyjä. Eteisen uudempi paneelikatto kunnostetaan ja maalataan. Huonokuntoisten kattojen pinta vuorataan pinkopahvilla ja maalataan liimamallilla. Saleissa valaisinten kohdalle kiinnitetään rosetti. Keittiö- ja kosteissa tiloissa katot levytetään kipsilevyllä ja maalataan himmeäkiiltoisella öljvärillä.

Yläkerran lautakatoista poistetaan lateksimaali sekä pinkopahvi. Lautakatot maalataan liimamaalilla.

LATTIAT

Kaikista huoneista poistetaan eri aikaiset linoleum- ja korkkimattopäällysteet sekä lattialaudat nostetaan kaikista huoneista ylös. Lattiarakenteet tutkitaan, painunut lämmöneriste täydennetään puukuitueristeellä, eristeen ja laudan väliin asennetaan rakennuspaperi ja vanhat lattialaudat naulataan uudelleen kiinni. Hyväkuntoiset lautalattiat hiotaan ja maalataan. Uudet ja uusittavat puulattiat käsitellään kuten vanhat lautalattiat maalaamalla.

Keittiön lattian rakenne tarkastetaan. Lattiapinnoite vaihdetaan muovimatoksi. Muovimatto nostetaan seinälle 100 mm.

Wc- ja siivoustilojen lattiarakenteet teräsbetonirakenteisena, joiden reunat nostetaan kaukalomaiseksi seinille. Lattiat vesieristetään ja laatoitetaan.

Keittiön kuistin lattia tehdään lautarakenteisena ja maalataan. Vanhan lasikuistin lattia huoltomaalataan.

Wc-varauksin olevissa tiloissa säilytetään puinen lattiarakenne. Valetut lattiat tehdään tarvittaessa myöhemmin uudelleen.

JALKALISTAT

Jalkalistat irrotetaan, poistetaan maalikerrokset ja maalataan ohuelti öljyvärillä. Puuttuvilta ja vaurioituneilta osilta sekä salitilojen kapeat jalkalistat korvataan vanhan mallin mukaan höylätyillä, öljyvärillä maalatuilla listoilla.

KALUSTEET

Pappila kalustetaan kokous- ja juhlatiloiksi. Salit kalustetaan nykyaikaisin pöytä- ja tuolikalustein. Yksi huone varustetaan tarvittavilla AV-laitteilla. Tunnelmallisuuden vuoksi voidaan huoneiden sisustuksessa käyttää myös tyyllisesti sopivia, vanhoja kunnostettuja kalusteita joko osittain tai kokonaan.

Keittiö varustetaan nykyaikaisilla puurakenteisilla komero- ja kaappikalusteilla, hyvälaatuisella kotikäyttöön soveltuvalla astianpesukoneella ja kahdella kylmiöllä. Keittiön leivinuuni säilytetään.

Siivouskeskus varustetaan lattiakaivolla, kaatoaltaalla, välinetelineellä ja tarvikeshyllyillä.

Kaikkiin wc-tiloihin uudet varusteet ja kalusteet.

UUNIT

Vanhat kaakeliuunit 2 kpl kunnostetaan, ja käytetään osana luonnollista poistoilmajärjestelmää.

ETEISTILAT

Verannan ja keittiön tuulikaapin seinät maalataan. Keittiön kuistin ulko- ja sisäovi uusitaan nykyistä leveämmiksi. Ovet ovat kehyksellisiä puu- ja peiliovi. Ulko-ovi tehdään lämmöneristettynä. Kuistista puretaan ylimääräiset väliseinät.

ULLAKKOKERROS

Toisen kerroksen tilat kunnostetaan työ-, pienryhmä- ja omaisten huoneiksi. Nämä tilat eivät ole yleisön varsinaisessa käytössä. Pinkopahviseinät kiristetään, tapetoidaan ja lautakatot maalataan. Huoneiden holkkalistoitukset tarkistetaan tyyliin sopiviksi. Yläkerran aulan ikkunoista toinen varustetaan varapoistumistietunnuksin.

Huoneiden lattioiden mattopäällysteet poistetaan. Mikäli alla on hyväkuntoinen puulattia, lattiat hiotaan ja maalataan. Listoitukset tarkistetaan.

ULLAKKO

Ullakko siivotaan irtonaisesta rakennusjätteestä. Piippujen suojarappaukset uusitaan puutteellisilta osiltaan.

Ullakko siivotaan irtonaisesta rakennusjätteestä. Piippujen suojarappaukset uusitaan puutteellisilta osiltaan.

KELLARIKERROS

Kellarikerroksessa ei suoriteta korjaustöitä muutoin kuin sähkö- ja LVI-töiden osalta. Kellariin sijoitetaan uusi sähköpääkeskus, tarvittaessa omaan tilaansa.

SÄHKÖ- JA LVI-TYÖT

Rakennuksen kaikki sähköasennukset uusitaan. LVI-töitä tehdään tarvittavassa laajuudessa. Viemä-röintityöt vedetään rakennuksen alapuolisessa tilassa. Rakennus varustetaan kahdella yleisöwc-tilalla sekä siivous- ja huoltohenkilöiden käyttöön tulevalla wc/sosiaalitulalla. Sähköasennukset vedetään avattavilla lattiaosilla lattiarakenteen sisällä sekä ullakkotilassa. Seinäosilla sähköjohdotukset pyritään viemään listojen alla sekä lyhyissä vaaka- ja pystyvedoissa tehdään roilo halltex- levytykseen. Roilon kohta täydennetään lasikuitunauhalla.

Rakentamisen yhteydessä huomioidaan tietyin varauksin rakennuksen mahdolliset tulevat muutostarpeet, esim. asunnon sijoittaminen keittiön pätyyn. Tällöin jakelukeittiö siirretään nykyisen rukasalin paikalle ja henkilökunnan wc-tila sijoitetaan ssalin puoleiseen välikköön. Tiloille tehdään vesi- ja viemäri-varaukset.

Tilojen ilmastointi perustuu luonnolliseen poistoilmajärjestelmään, jota täydennetään tarvittaessa uusilla tuloilma aukoilla. Kosteista tiloista järjestetään koneellinen poisto. Poistoilmakoje asennetaan vesikatton alapuolelle avoimeen ullakkotilaan.


LIIKUNTARAJOITTEISTEN HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUSSA

Liikuntarajoitteisia varten järjestetään sisäänkäynti ja uusi luiska keittiön sisäänkäynnin kautta. Huonosti kulkevia varten parannetaan pääsisäänkäynnin portaikkoa lisäämällä sisäpuolen portaisiin uusi kaide ja käsijohde. Rakennus varustetaan invawc-tilalla.

Keittiön sisäänkäynti palvelee vammaissisäänkäyntinä myös silloin kun keittiön päädyssä on mahdollinen asunto.

Tämä rakennustapaselostus sähkö- ja LVI-töiden rakennustapaselostuksineen tarkentuu yksityiskohdiltaan työpiirustusvaiheessa.

Selostuksen liitteenä on Virpi Tervosen ottamia valokuvia sekä luonnospiiirustukset 1/100 2 kpl.

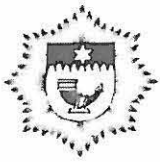

HÄMEENKYRÖN PALOLAITOS

Niementie 5
39100 HÄMEENKYRÖ
puh. 03-3715 120
fax 03-3714 032

9.3.2001

MUISTIO

Pappilan saneerauksen suunnittelu/ katselmus 9.3.2001, klo 10.30 - 11.45

Läsnä:	Jaakko Rissanen	talouspäällikkö H:kyrö srk
	Virpi Tervonen	arkkitehti p. 040 5213 583
	Jarmo Järvinen	vs. app. palolaitos

Hämeenkyrön seurakunnan omistama Pappilan rakennus Yrjö - Koskisentie 2, rakennus on tällä hetkellä asuinkäytössä. Rakennus valmistunut v. 1846 hirsirakenteine 3 P (paloahidastava) rakenne, rakennuksessa 3 tulisijaa, keittiössä sijaitsevaa leivinuunia lämmitetään joka viikko. Kamareissa olevat Kaakeliuunit olleet käyttämättä n. 25 vuotta (arvio H. Lehtipuu), arkkitehdin arvio uunien iästä on n. vuosilta 1880 -1906. Rakennuksen toisessa kerroksessa kaksi makuuhuonetta.

Pappila tarkoitus remontoida ja muuttaa kokoontumistilaksi, ja tarkoitus säilyttää mahdollisimman alkuperäisessä muodossa sisusteiden ja rakenteiden osalta huomioiden henkilöturvallisuus sekä rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot. Arkkitehti Virpi Tervonen luvannut toimittaa suunnitelmat ja rakennuspiirustukset nykytilasta palolaitokselle.

Asiat / kysymykset:

- 1) Kamareiden uunit ja hormit kuntokartoitettava asiantuntijalla, ennen kartoitusta poistettava Naakan pesät hormoneista (esim. nuohoojalla joka poistaa mahd. esteet hormoneista). Ennen käyttöä savuhormin yläpohjan ja välikaton osuus pinnoitettava 10 mm sementtirappauksella.
- 2) Pintamateriaalit sisäseinissä tapetti, huokolevy, kantavat rakenteet hirttä. Voidaanko käyttää pinkopahvia ja tapettia pintamateriaaleina (vaihtoehto 1) ja (vaihtoehto 2) nyk. huokolevy + tapetti.
- 3) Sallitaanko yläkerran tilojen käyttämistä majoituskäyttöön, tilapäinen tarve seurakunnan vieraat (tutkijat, jne), tai ns. morsiushuoneena käyttö esim. häiden yhteydessä, ryhmäkokoonmistilana. Varatien tekeminen esim. ikkunasta kuistin katon (kattosilta) kautta tikkaita myöden maantasolle.
- 4) Liikuntarajoitteisten kulku keittiöpäädyn kautta, arkkitehti Tervonen tutkii eri vaihtoehtoja ja esittää myöhemmin.
- 5) Poistumisteiden leveyksien riittävyys ja avautumissuuntien ratkaisu.
- 6) Keskusteltiin palovaroitin-, kulunvalvontajärjestelmä tai voiko rakennuksen liittää esim. paloilmoinlaitokseen joka olemassa (kirkko).

Muistion tekijä vs. apulaispalopäällikkö Jarmo Järvinen



